SuperUpgrade 用户指南

1、连接扫描器

第一步: 扫描




USB 虚拟串口

第二步: 安装驱动程序(取决于操作系统)

电脑系统是 Windows 7、Windows 8,1 的:安装这个 Supermax - Virtual COM Driver WIN7 8 V2.0.0 驱动程序.




电脑系统是 Windows10 的:安装这个 Supermax - Virtual COM Driver_WIN10_V2.0.0 驱动程序.



- 2、安装,然后打开 SuperUpgrade 升级。
- 3、配置扫描仪连接的 COM 端口(使用 USB COM 端口或 RS232COM)端口),打开选择固件文件(AA7200180705.sm),然后点击"下载"启动固件升级过程。



3、固件升级正在处理中。

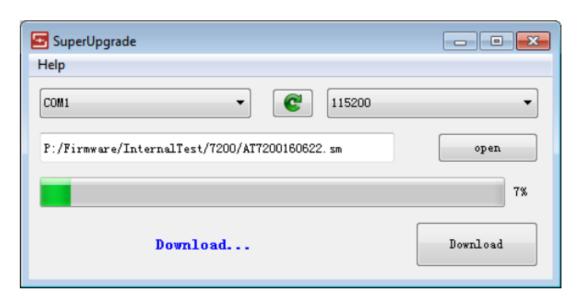

4、在显示"OK"之后,固件升级完成,你就可以关闭 SuperUpgrade 升级工具了。

SuperUpgrade	
Help	
COM1 ▼ 115200	•
P:/Firmware/InternalTest/7200/AT7200160622.sm	open
	100%
ox	Download

第三步: 扫描以下条码恢复成键盘模式



USB-HID 键盘 (默认)